

## INFORME / INFORME

Cítese al contestar/Citeu-ho quan respongueu

Nº. Expediente/Núm. Expedient  
8/0015857/21

Empresa/Empresa:  
Generalitat de Catalunya. Departament d'Interior.

CCC/CCC:  
08129121170

Registro de entrada/Registre d'entrada:  
E/08-011188/21

Su referencial/La vostra referència:  
Informe al denunciant.

SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA  
C.\ BAILEN Nº82, 1º 2ª  
08009, BARCELONA



Conforme a l'article 20.4 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE de 22 de Julio de 2015) i l'article 9.3 del RD 928/1998 que regula el procediment sancionador a l'ordre social, s'informa que s'ha obert l'ordre de servei 8/0015857/21 per inspeccionar al DEPARTAMENT D'INTERIOR de la Generalitat de Catalunya amb CIF S0811001G, respecte del centre de Carrer Bolívia Nº30-32 de Barcelona (08018).

De conformitat amb l'article 20.3 de la Llei 23/2015 Ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social (BOE de 22 de juliol de 2015), s'ha efectuat actuacions inspectores al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya (S0811001G), en concret es va procedir a efectuar visita en data 1 de setembre de 2021 a la direcció de Carrer Bolívia Nº30-32 de Barcelona.

A la visita van acompanyar a l'Inspector de Treball i Seguretat Social actuant les següents persones:

- Enrique Velilla Calvo, responsable de seguretat del servei de prevenció propi del Departament de Prevenció.
- Sílvia Mata Gutiérrez, enginyera de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona.
- Raúl [redacted] delegado del sindicat SPC.

Es va procedir a realitzar comprovació de les condicions de seguretat dels llocs de treball, en concret situació de sostres, il·luminació, condicions de neteja y altres aspectes materials.

Després de les comprovacions es va realitzar diligència, per mitjà de la qual es va requerir que en el termini màxim de 10 dies s'aporti per correu electrònic la següent documentació:

- Avaluació de riscos laborals del centre de treball.
- Informes de seguiment de l'avaluació de riscos laborals.

Trav. de Gràcia, 303-311 · 08025 Barcelona  
Tel. 936 247 500 · Fax 935 547 866  
[itc.barcelona@gencat.cat](mailto:itc.barcelona@gencat.cat)

CSV : INT-a8a6-9f68-dec2-665d-bdb9-7b23-1ca0-b5b4

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : Javier Cuéllar Peinado | FECHA : 19/01/2022 18:18 | NOTAS : F - (Sello de Tiempo: 19/01/2022 18:18)

- Planificació de les accions correctores derivades de l'avaluació de riscos.
- Informes de revisions de l'ascensor e informes recents de fumigació i empreses de plagues.
- Informes recents d'il·luminació del centre de treball.

També per mitjà de diligència i en vista de les deficiències detectades el dia de la visita en matèria de prevenció de riscos laborals i en compliment de l'article 43.1 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i l'art.22.2 de la Llei 23/2015 es requereix que s'esmenin les següents deficiències:

- 1) S'han comprovat deficiències en connexions elèctriques, cables elèctrics sense aïllament o danyats en 3ª planta, 5ª planta i zona de custòdia de detinguts. Termini d'esmena màxim 10 dies.
- 2) Reparar esquina del sostre del mostrador de recepció al comprovar tub amb risc de caiguda. Termini d'esmena màxim 15 dies.
- 3) S'han comprovat parts del fals sostre danyades o desplaçades almenys en les següents zones: sala espera servei mèdic, sala RAC, vestuaris masculins 1ª planta y lavabos, ofici /menjador de la 6ª planta, zona de custòdia de detinguts. Termini màxim 1 mes.
- 4) Reparar il·luminació a lavabo masculins 1ª planta, passadís 5ª planta al costat de vestuari femenins. Termini màxim 1 mes.
- 5) Instal·lar persianes o cortines a finestres de l'ofice de la 6ª planta per problemes de llum solar. Reparar finestres que no tanquen correctament. Termini màxim 1 mes.
- 6) Senyalitzar el risc de cops en aquelles portes amb alçada baixa. Termini màxim 10 dies.
- 7) Ordenar productes de neteja i desinfecció de forma que estiguin guardats correctament. Termini màxim 10 dies.
- 8) Reparar parts del terra danyats de la 1ª planta en termini màxim de 15 dies.

S'indicava a la diligència que un cop realitzades les mesures correctores s'aportés informe amb la justificació per correu electrònic.

Per mitjà de **correu electrònic de data 15 de setembre de 2021** procedent de la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d'Interior es va aportar **documentació**:

- Avaluació de riscos laborals provisional del edifici del Carrer Bolívia N°30-32 de Barcelona de 7 de setembre de 2021.
- Proposta de planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció de 7 de setembre de 2021.
- Mostreig de condicions termohigromètriques, qualitat d'aire interior i nivell d'il·luminació de data 26 de juliol de 2021.
- Informe de les mesures correctives realitzades per corregir les deficiències detectades a la Inspecció de Treball del dia 1 de setembre.
- Informe de les actuacions realitzades en matèria de prevenció de plagues urbanes.
- Informe de les inspeccions dels elevadors requerits per la Inspecció de Treball.
- Informes i albarans de les actuacions en matèria de prevenció de plagues urbanes.

Tal i com s'ha exposat abans es van identificar una sèrie de deficiències en matèria de prevenció de riscos laborals als llocs de treball a la Comissaria del Carrer Bolívia N°30-32 de Barcelona. D'acord amb al requeriment realitzat en data 1 de setembre de 2021, aquestes deficiències consistien en:

- S'han comprovat deficiències en connexions elèctriques, cables elèctrics sense aïllament o danyats en 3ª planta, 5ª planta i zona de custòdia de detinguts.
- Reparar esquina del sostre del mostrador de recepció al comprovar tub amb risc de caiguda.
- S'han comprovat parts del fals sostre danyades o desplaçades almenys en les següents zones: sala espera servei mèdic, sala RAC, vestuaris masculins 1ª planta y lavabos, ofici /menjador de la 6ª planta, zona de custòdia de detinguts.
- Reparar il·luminació a lavabo masculins 1ª planta, passadís 5ª planta al costat de vestuari femenins.
- Instal·lar persianes o cortines a finestres de l'ofici de la 6ª planta per problemes de llum solar. Reparar finestres que no tanquen correctament.
- Senyalitzar el risc de cops en aquelles portes amb alçada baixa.
- Ordenar productes de neteja i desinfecció de forma que estiguin guardats correctament.
- Reparar parts del terra danyats de la 1ª planta en termini màxim de 15 dies.

Per mitjà de correu electrònic de data 15 de setembre de 2021 es va aportar documentació, entre la que es troba informe de les mesures correctives realitzades per corregir deficiències detectades. L'objecte d'aquest document es informar de les actuacions realitzades per corregir les deficiències comunicades a la diligència del dia 1 de setembre de 2021.

Segons s'exposa a l'informe comentat s'han pres les següents mesures correctores:

- Deficiències de connexions elèctriques: Treure la regleta i el cable que alimenta la impressora i el microones de la 3ª planta. Traslladar impressora i microones a la taula oposada per endollar-los correctament a la torreta del terra. A la sala 5ª es recull les dues manegues verdes d'electricitat que surten de la safata y es col·loquen els plafons de les proteccions elèctriques al quadre elèctric. A la planta baixa, àrea de custòdia de detinguts, retirar el cable que té corrent.
- Deficiències en el sostre mostrador recepció. Treure el tub de PVC que sobresurt a la cantonada dreta del mostrador de la recepció y col·locar plaques de fals sostre en mal estat.
- Deficiències en les plaques de fals sostre. Canviar totes les plaques de fals sostre que estan en mal estat y canviar les dicroiques que no funcionen per plafons LED. S'aporten fotografies de les accions dutes a la sala d'espera del servei mèdic, sala rack de planta baixa, passadís de la primera planta, entrada planta baixa ACD, vestuaris masculins cinquena planta, menjador de la sisena planta.
- Deficiències en il·luminació. Revisar il·luminació, hi ha lluminàries que pengen, substituir-les per unes noves. Canviar les plaques de fals sostre en mal estat. S'aporten fotografies de les accions correctores a la primera planta i cinquena planta.

- Deficiències finestres menjador de la sisena planta. Al informe explica que hi ha tres finestres que obren i tanquen malament, revisar i corregir les frontisses. S'aporten fotografies de les millores realitzades al menjador de la sisena planta.
- Deficiències en la senyalització de portes d'alçada baixa. A l'informe s'indica senyalització de portes baixes amb risc de cop de la entrada sala sota escala de recepció, portes accés passadís.
- Deficiències productes neteja i desinfecció planta baixa. A l'informe s'indica retirar les dues bateries (les que es van deixar quan es van canviar les bateries de la centralita PCI).
- Deficiències en el terra (rampa) de la primera planta. A l'informe s'indica reparar les tres plaques de la rampa que estan en mal estat per evitar caigudes.

D'acord amb la informació proporcionada pel Departament d'Interior, s'han pres les mesures correctores per complir amb el requeriment realitzat en data 1 de setembre de 2021.

El Departament d'Interior ha aportat informe de les actuacions realitzades en matèria de prevenció de plagues urbanes. S'informa de les actuacions realitzades per l'empresa especialitzada de plagues als anys 2020 i 2021, entre les que es pot indicar: actuacions en paneroles, trapes per rates, reparació de xarxes contra aus urbanes, tractament contra formigues y mosquits. També s'informa de les següents actuacions realitzades pel personal propi de manteniment del Servei de Gestió d'Administració de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona:

- 27/05/2021. Planta setena, es repara la malla protectora perquè no vagin els coloms, hi ha una part que s'ha despenjat.
- 14/04/2021. Es recol·loca bé la xarxa instal·lada a la instal·lació de ventilació per evitar es col·loquin els coloms.
- 02/03/2020. Actuació per privar l'accés als coloms a una de les finestres del WC de la 2ª Planta.
- 26/06/2019. S'instal·la una xarxa a la part externa de la instal·lació de clima per evitar es col·loquin els coloms.

Per part del Departament d'Interior s'ha aportat pressupost per a la reparació dels ascensors del edifici del Carrer Bolívia N°30-32 de Barcelona amb el resultat d'inspecció desfavorable.

D'altra banda amb motiu de la comprovació de la documentació aportada pel Departament d'Interior s'han comprovat les següents deficiències.

Per mitjà del informe de mesuraments de 26 de juliol de 2021 del ABP Sant Martí es comprova les següents dades desfavorables des del punt de vista preventiu:

- A la recepció es va registrar un nivell de CO2 de 1.113 ppm.
- Al servei metge es va registrar un nivell de CO2 de 1.012 ppm.
- Al vestuari de Dones de la planta 5ª es va registrar una temperatura a la zona de dutxes de 28,6 °C y la zona de vestuaris 29,5 °C.
- Al vestuari d'homes de la 5ª planta es va registrar una temperatura de 29,9°C.

Aquestes dades superen respectivament el nivell aconsellable de concentració diòxid de carboni de

1.000 ppm y superen el límite máximo para los lugares de trabajo de 27°C, para trabajos sedentarios o propios de oficinas.

L'Administració Pública inspeccionada tindrà que adoptar les mesures per esmenar aquestes deficiències.

Al informe de planificació de mesures preventives de 7 de setembre de 2021 es recull aquesta deficiència en matèria de temperatures als vestuaris a la pàgina 25 del informe de planificació.

Al informe de planificació a la pàgina 36 es recull la deficiència consistent en manca d'espai a la recepció. No es compleix el RD 486/1997 (Anexe I-A 1b). L'espai mínim lliure per treballador ha de ser de 2 metres quadrats. S'aprofita l'espai sota escala per tenir equips i material i aquest espai no compleix ni tan sols els requisits del CTE per zones d'ús restringit de 2,1 metres d'alçada. Com a mesura preventiva s'indica adequar l'espai per aconseguir les dimensions mínimes establertes en el RD 486/1997 per als llocs de treball i/o el seus accessos, o buscar espais de treball alternatius. Canviar la recepció d'ubicació a un espai més adequat o ampliar l'espai aprofitant la sala que hi ha just al darrera que està en desús. Un espai que compta amb una finestra a pati de llums i que facilitaria la ventilació.

Per tant s'haurà de complir amb lo que el servei de prevenció propi indica al informe de planificació de mesures preventives.

També es fa referència al informe de planificació, a la pàgina 37, la deficiència en matèria elèctrica que dona lloc a un contacte directe amb l'electricitat, per endolls en mal estat o sobre carregats, així com cables elèctrics penjant.

S'indiquen a la pàgina 38 les següents mesures preventives:

- Revisar i reparar els endolls, interruptors, cables i aparells elèctrics.
- No sobrecarregar els endolls.
- Recollir el cablejat agrupant-lo correctament.
- No deixar ampolles amb líquids a la vora d'equips connectats al corrent elèctric ni proper a cablejat i preses de corrent.
- No sobrecarregar els endolls ni utilitzar aquells que es vegin deteriorats o donin signes de mal funcionament, en aquest casos informar a manteniment per a la seva reparació.
- Per desendollar els aparells, no estirar del cable. S'ha d'estirar de la part plastificada de l'endoll amb les mans i peus secs.

Es comprova al informe de proposta de planificació que s'ha identificat a la pàgina 13 el risc de contacte amb substàncies perilloses pel nas, la boca o per inhalació. Inhalació i/o contacte amb substàncies tòxiques i corrosives, reaccions químiques pel productes de neteja. Espai habilitat com a magatzem per l'empresa de neteja i el seu material i productes. En el magatzem del soterrani no hi ha ventilació ni extracció d'aire forçada. Es preveuen mesures preventives consistents en dotar al magatzem de prestatgeries i armaris adequats, separar i senyalitzar els productes de neteja, fitxes de seguretat, ordre i neteja, instal·lar sistema de ventilació forçada fins l'exterior, emmagatzemar separatament els productes comburents dels inflamables, no barrejar productes, entre d'altres.

En conseqüència, realitzades les comprovacions oportunes es constata que per part del Departament d'Interior s'han dut a terme accions correctores per esmenar les deficiències detectades i que van motivar requeriment en data 1 de setembre de 2021. A l'informe de mesures correctives aportat i que s'ha comentat abans s'exposen les mesures que s'han adoptat.

Per altra banda, davant de les altres deficiències que han sigut detectades comprovant la documentació s'ha procedit a realitzar **requeriment**, d'acord amb l'article 43.1 de la Llei 31/1995 de

prevenció de riscos laborals (BOE 10 de novembre de 1995) i l'article 22.2 de la Llei 23/2015 Ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social (BOE 22 juliol 2015), requerint al Departament d'Interior per a que en el termini màxim de quatre mesos doni compliment a la proposta de planificació de les mesures preventives i prengui les mesures corresponents per esmenar les deficiències indicades al Requeriment consistents en:

- Deficiències en el nivell de CO2 a la recepció i servei metge.
- Nivells de temperatura superiors als 27°C als vestuaris femenins i masculins.
- Manca d'espai a la recepció.
- Deficiències en instal·lacions elèctriques (endolls, interruptors, cables, aparells elèctrics, recollir cablejat).
- Substàncies perilloses al magatzem destinat a productes de neteja.

Amb aquests resultats es finalitza l'expedient.

El Inspector de Trabajo y Seguridad Social

Javier Cuéllar Peinado